圧力指示計

# PG500 通信簡易取扱説明書

1.2 RS-422A

IMR02F03-J3 本製品をお使いになる前に、本書をよくお読みいただき、内容を理解された上でご使用ください。 なお、本書は大切に保管し、必要なときにご活用ください。

本書は PG500 とホストコンピュータとの接続方法、通信パラメータおよび通信データについて説明 したものです。

ホスト通信のプロトコル等に関する内容については、必要に応じて、別冊の PG500 通信取扱 説明書 (IMR02F04-J口) を参照してください。当社ホームページからダウンロードできます。 ホームページアドレス: http://www.rkcinst.co.jp/down\_load.htm

### 1. ホストコンピュータとの接続

## 警告

感電防止および機器故障防止のため、本機器や周辺装置の電源を OFF にしてから、接続および切り離しを行ってください。


□ ケーブルおよび終端抵抗はお客様で用意してください。

#### 1.1 RS-485

#### ■ 通信端子番号と信号内容


端子番号	信号名	記号
25	信号用接地	SG
26	送受信データ	T/R (A)
27	送受信データ	T/R (B)

### ■ ホストコンピュータ (マスタ) が RS-485 の場合

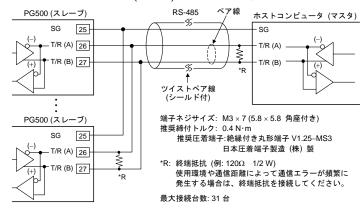

#### ■ ホストコンピュータが USB 対応の場合

ホストコンピュータと PG500 の間に、USB 通信変換器を接続します。

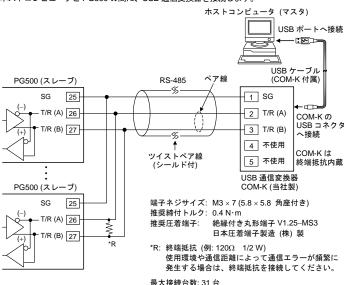


**▶** COM-K については、COM-K 取扱説明書 (IMR01Z01-J□) を参照してください。

#### ■ 通信端子番号と信号内容


端子番号	信号名	記号	端子番号	信 <del>号</del> 名	
25	信号用接地	SG	28	受信データ	
26	送信データ	T (A)	29	受信データ	
27	送信データ	T (B)			

# ■ ホストコンピュータ (マスタ) が RS-422A の場合

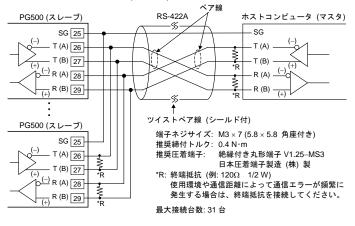

#### ■ ホストコンピュータ (マスタ) が USB 対応の場合

ホストコンピュータと PG500 の間に、USB 通信変換器を接続します。

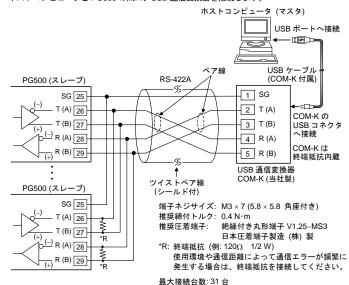

■ COM-K については、COM-K 取扱説明書 (IMR01Z01-J□) を参照してください。

### 2. 設

PG500 とホストコンピュータ間で、通信を行うためには、つぎのパラメータの設定が必要です。 単 すべての通信パラメータの設定終了後、電源を一度 OFF にしてから再度 ON にすると、 変更した設定値が有効になります。

■ ここでは、通信を行う場合に設定が必要なパラメータについて説明しています。 モードおよびパラメータの切換方法やデータの設定方法については、**PG500 操作説明書** (IMR02F02-J□) を参照してください。

#### ■ パラメータの説明

#### ● エンジニアリングモード F60

記号	名 称	データ範囲	説 明	出荷値
[ <b>CMP</b> )	通信プロトコル	0: RKC 通信 1: MODBUS	通信機能のプロトコルです。	0

### ● セットアップ設定モード

記号	名 称	データ範囲	説 明	出荷値
<b>Add</b> (Add)	デバイスアドレス (スレーブアドレス)	0~99 最大接続台数: 31 台	マルチドロップ接続では重複しないように設定してください。MODBUSの場合は、0にすると通信を行いません。	0
<b>6P5</b> (bPS)	通信速度	1.2: 1200 bps 2.4: 2400 bps 4.8: 4800 bps 9.6: 9600 bps 19.2: 19200 bps 38.4: 38400 bps	接続するホストコンピュータ (マスタ) の通信速度と同一に してください。	9.6
<b>ЫГ</b> (bIT)	データビット構成	<b>データビット構成</b> <b>表</b> を参照	接続するホストコンピュータ (マスタ) のデータビット構成 と同一にしてください。	8n1

記号	名 称	データ範囲	説 明	出荷値
I nl (InT)	インターバル時間	0~250 ms	ホストコンピュータが最終 キャラクタのストップピット を送信し終えて、伝送線を受信 に切り換えるまで(PG500 が 送信可能となるまで)の最大 時間を設定します。	10

#### データビット構成表

記号

R (A)

R (B)

設定値	データ ビット	パリティ ビット	ストップ ビット		設定値	データ ビット	パリティ ビット	ストップ ビット
8n I	8	なし	1		7n I*	7	なし	1
8~5	8	なし	2		Ju5 *	7	なし	2
8E I	8	偶数	1		<b>ΠΕ Ι</b> *	7	偶数	1
BE2	8	偶数	2		7E2 *	7	偶数	2
8o I	8	奇数	1		701*	7	奇数	1
802	8	奇数	2		J-5 *	7	奇数	2
	* MODDID '等信味+乳ウ無熱したリナナ							

MODBUS 通信時は設定無効となります。

#### インターバル時間について

ホストコンピュータが最終キャラクタのストップビットを送信し終えて、伝送線を受信に切り換え るまで (PG500 が送信可能となるまで) の最大時間を、PG500 側で確保します。これがインターバ ル時間です。インターバル時間を設定しないと、ホストコンピュータ側が受信状態にならないうち に、PG500側が送信状態となってしまう場合があり、正しく通信が行えません。

### 3. 通信上の注意

通信上の注意事項を以下に示します。

#### ■ 送受信時の処理時間

PG500 は、送受信時に以下に示すような処理時間が必要です。

ポーリング手順の「BCC 送信後、応答待ち時間」やセレクティング手順の「肯定応答 ACK または 否定応答 NAK 送信後、応答待ち時間」は、PG500 に必要な処理時間です。したがって、これらの 時間以上が経過してから、ホストコンピュータを受信から送信へ切り換えるようにしてください。

□□ 応答送信時間は、インターバル時間を 0 ms に設定したときの時間です。

#### RKC 通信 (ポーリング手順)

処理内容	時間
呼び出し ENQ 受信後、応答送信時間	最大 3 ms
肯定応答 ACK または否定応答 NAK 受信後、応答送信時間	最大 3 ms
BCC 送信後、応答待ち時間	最大 1 ms

#### RKC 通信 (セレクティング手順)


処理内容	時 間
BCC 受信後、応答送信時間	最大 34 ms
肯定応答 ACK 送信後、応答待ち時間	最大 1 ms
否定応答 NAK 送信後、応答待ち時間	最大 1 ms

処理内容	時 間
保持レジスタ内容読み出し [03H] 指令メッセージ受信後、応答送信時間 (125 個のレジスタを一括読み出しした場合)	最大 360 ms
単一保持レジスタへの書き込み [06H] 指令メッセージ受信後、応答送信時間	最大 25 ms
通信診断 (ループバックテスト) [08H] 指令メッセージ受信後、応答送信時間	最大 15 ms
複数保持レジスタへの書き込み [10H] 指令メッセージ受信後、応答送信時間 (123 個のレジスタを一括書き込みした場合)	最大 360 ms

### ■ RS-485 の送受信タイミング (RKC 通信)

RS-485 仕様による通信は、1 本の伝送ラインで送受信を行います。このため、送受信の切換タイ ミングを正確に行う必要があります。

#### ポーリング手順

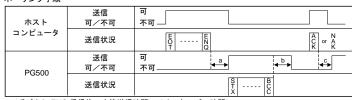

- a: (呼び出し ENQ 受信後、応答送信時間) + (インターバル時間)
- b: BCC 送信後、応答待ち時間
- c: (肯定応答 ACK または否定応答 NAK 受信後、応答送信時間) + (インターバル時間)

### セレクティング手順

ホストコンピュータ	送信 可/不可	不可
コンピュータ	送信状況	S
PG500	送信 可/不可	可 不可
F G 300	送信状況	A Or N K

- a: (BCC 受信後、応答送信時間) + (インターバル時間)
- b: (肯定応答 ACK 送信後、応答待ち時間) または (否定応答 NAK 送信後、応答待ち時間)
- □ ホストコンピュータが確実にデータを伝送ライン上へ乗せたことを確認して送信から受信 に切り換えてください。
- ルポーリング手順の「BCC 送信後、応答待ち時間」やセレクティング手順の「肯定応答 ACK または否定応答 NAK 送信後、応答待ち時間」は、PG500 に必要な処理時間です。したがっ て、これらの時間以上が経過してからホストコンピュータを受信から送信へ切り換えるよ

#### ■ RS-422A/RS-485 フェイルセーフ

伝送ラインが断線、短絡およびハイ・インピーダンスの状態になったとき、伝送エラーが発生する 場合があります。伝送エラーを回避する方法として、ホストコンピュータのレシーバ側にフェイル セーフ機能を持たせることをお奨めします。フェイルセーフ機能によって、伝送ラインがハイ・イ ンピーダンス状態のときに、レシーバ出力をマーク状態「1」に安定させることで、フレーミングエ ラーの発生を防止できます。

#### ■ MODBUS データ取扱上の注意


- 本通信で使用するデータは以下のとおりです。
- データ範囲: 0000H~FFFFH (ただし、設定範囲の値のみ有効)
- ☐ [-1] は「FFFFH」となります。
- 小数点ありのデータは、通信上では小数点なしのデータとして扱われます。
- データ (保持レジスタ) のアクセス可能なアドレス範囲以外のアドレスにアクセスした場合は、 エラー応答メッセージを返します。
- 不使用項目の読み出しデータは、デフォルト値となります。
- 不使用項目へのデータ書き込みはエラーになりません。ただし、データは書き込まれません。
- データの書き込み途中で、エラー (データ範囲エラー、アドレスエラー) が発生した場合でも エラーになりません。エラーが発生したデータを除き、正常なデータは書き込まれるので、設定 終了後、データの確認をする必要があります。
- ・お客様の製品仕様によって、該当しない機能の通信データ項目については、属性が RO (読み出 しのみ)となります。この場合、読み出し時のデータは「0」となります。また、データは書き込 んでも書き込まれず、エラーにもなりません。
- マスタは、応答メッセージを受信後、30 ビットタイム間隔をあけてから、つぎの指令メッセージ を送信してください。
- エラーコード

症 状	推定原因	対処方法
エラー コード: 1	ファンクションコード不良 (サポートしないファンクション コードの指定)	ファンクションコードの確認
エラー コード: 2	対応していないアドレスを指定 した場合	保持レジスタアドレスの確認
エラー コード: 3	保持レジスタの内容読み出しの 最大個数を超えた場合	設定データの確認
エラー コード: 4	自己診断エラー	一度、電源を OFF にしてください。 電源を再度 ON にした後も、エラー状態になる 場合は、当社営業所または代理店までご連絡く ださい。
1		

### 4. 通信データー覧

通信データー覧は、ホストコンピュータと PG500 の間で通信できるデータをまとめたものです。

- □ 通信データー覧項目の説明
- MODBUS レジスタアドレス HEX: 16 進数 DEC: 10 進数
- 属 性 (ホストコンピュータからみた通信データのアクセス方向) RO: 読み出しのみ可能 (ホストコンピュータ ← PG500)
- R/W: 読み出しおよび書き込み可能 (ホストコンピュータ ↔ PG500) • データ

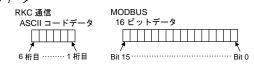

□ 通信データの送受信状態は、下記の通信サポートソフトウェアを使用することで確認でき ます。通信サポートソフトウェアは当社のホームページからダウンロードできます。

RKC 诵信の場合: WinSCI

MODBUS の場合: WMsci

ホームページアドレス http://www.rkcinst.co.jp

名 称	RKC 通信 識別子	レジ	BUS スタ レス	属性	データ範囲	出荷値
	成八寸 」	HEX	DEC			
型名コード	ID	_	_	RO	型名キャラクタコード(32 桁)	_
ROM バージョン モニタ	VR	_		RO	搭載 ROM バージョン (9 桁)	1
測定値 (PV)	M1	00E0	224	RO	圧力表示下限~圧力表示上限	-
バーンアウト状態 モニタ	B1	00E1	225	RO	0: OFF 1: ON	_
第1警報状態モニタ	AA	00E2	226	RO	0: OFF 1: ON	_
第2警報状態モニタ	AB	00E3	227	RO		_
第3警報状態モニタ	AC	00E4	228	RO		_
第4警報状態モニタ	AD	00E5	229	RO	,	_
不使用	_	00E6	230	_	_	_
不使用	_	00E7	231	_	_	
ピークホールド モニタ	HP	00E8	232	RO	圧力表示下限~ 圧力表示上限 入力断線時:表示限界値	_
ボトムホールド モニタ	HQ	00E9	233	RO	7. 人力的称时,衣不依齐他	_

名 称	RKC 通信 識別子	MODBUS レジスタ アドレス HEX   DEC		属性	データ範囲	出荷値
エラーコード	ER	00EA	234	RO	RKC 通信の場合 1: 調整データ異常 2: データパックアップエラー 4: A/D 変換値異常 16: オートゼロ/オート キャリブレーションエラー 128: ウォッチドッグタイマ 256: スタックオーバーフロー 2048: プログラムビジー	_
					MODBUS の場合 ビットデータ Bit 0: 調整データ異常 Bit 1: データバックアップエラー Bit 2: AND 変換値異常 Bit 3: 不使用 Bit 4: オートゼロノオート キャリブレーションエラー Bit 7: ウォッチドックタイマ Bit 7: ウォッチドックタイマ Bit 8: スタックオーバーフロー Bit 10: 不使用 Bit 11: プログラムビジー Bit 12-Bit 15: 不使用 Dit 12-Bit 15: 不使用 Dit 12-Bit 15: 不使用 Dit 12-Bit 00FF 1: ON [10 進数表現 0~2455]	
デジタル入力 (DI) 状態モニタ	L1	00EB	235	RO	RKC 通信の場合 1 桁目: オートゼロの状態 (DI1) 2 桁目: オールドリセットの状態 (DI2) 3 桁目: インターロック解除の 状態 (DI3) 4 桁目 ~6 析目: 不使用 データ ①: 接点クローズ	_
					MODBUS の場合 ビットデータ Bit 0: オートゼロの状態 (DI1) Bit 1: ホールドリセットの状態 (DI2) Bit 2: インターロック解除の状態 (DI3) Bit 3~Bit 15: 不使用 データ 0: 接点オープン 1: 接点クローズ [10 進数表現 0~7]	
警報出力状態 モニタ	Q1	00EC	236	RO	RKC 通信の場合 1 析目 ~4 析目: 第1 警報出力~第4 警報出力の 状態 5 析目~6 析目: 不使用 データ 0: OFF 1: ON	_
					MODBUS の場合 ビットデータ Bit 0~Bit 3: 第 1 警報出力~ 第 4 警報出力の状態 Bit 4~Bit 15: 不使用 データ 0: OFF 1: ON [10 進数表現: 0~15]	_
積算稼働時間 モニタ	UT	00ED	237	RO	0~19999 時間	_
不使用	_	00EE	238	_	_	_
不使用	_	00EF	239	_	_	_
オートゼロ	AZ	00F0	240	R/W	0: 通常状態 1: オートゼロ実行 3: エラー 「1」を書き込むと、オートゼロ を開始し、終了すると「0」に戻 ります。 「0」を書き込むと、通常状態に 戻ります。	0
オート キャリブレーション <sup>1</sup>	FS	00F1	241	R/W	0: 通常状態 1: オートキャリブレーション 実行 3: エラー 「1」を書き込むと、オートキャ リブレーションを開始し、終了 すると「0」に戻ります。 「0」を書き込むと、通常状態に 戻ります。	0
ホールドリセット	HR	00F2	242	R/W	0: ホールドリセット実行 1: ホールド状態 「0」を書き込むと、リセットを 行い、終了すると「1」に戻りま す。	1
インターロック 解除 <sup>2</sup>	IR	00F3	243	R/W	0: インターロック解除実行 1: インターロック状態 「0」を書き込むと、解除を行い、 終了すると「1」に戻ります。	1
第 1 警報設定値 <sup>3</sup>	A1	00F4	244	R/W	圧力表示下限~圧力表示上限	50
第2警報設定値3	A2	00F5	245	R/W	小数点位置は入力小数点位置   設定によって異なります。	0
第3警報設定値 <sup>3</sup>	A3	00F6	246	R/W	警報設定値を超えると、警報	50
第4警報設定値 <sup>3</sup>	A4	00F7	247	R/W	出力 (ALM1~ALM4) から信 号を出力します。	50
不使用	_	00F8	248	_	_	
不使用		00F9	249	_	_	

<sup>1</sup> 感度調整用抵抗内蔵圧力センサの場合に有効です。

	RKC					
名 称	通信 識別子			属性	データ範囲	出荷値
入力種類	XI	00FA	250	R/W	0~4 <b>入力種類と出荷値表</b> を参照	型式コード によって 異なる
ゲイン設定	GA	00FB	251	R/W	0.500~4.000 mV/V または 0.5000~1.9999 mV/V * 小数点位置はゲイン設定小数 点位置設定によって異なります。	入力種類と 出荷値表 参照
表示単位	PU	00FC	252	R/W	1: MPa 2: bar	1
入力小数点位置	XU	00FD	253	R/W	0: 小数点なし 1: 小数点以下1桁 2: 小数点以下2桁 3: 小数点以下3桁	0
圧力表示上限	XV	00FE	254	R/W	圧力表示下限~19999 小数点位置は入力小数点位置 設定によって異なります。	50
圧力表示下限	XW	00FF	255	R/W	0〜圧力表示上限 小数点位置は入力小数点位置 設定によって異なります。	0
リニアライズ種類	LI	0100	256	R/W	0~20*	0
PV バイアス	PB	0101	257	R/W	-入力スパン〜+入力スパン 小数点位置は入力小数点位置 設定によって異なります。	0
PV デジタル フィルタ	F1	0102	258	R/W	0.0~100.0 秒 (0.0: 不使用)	0
PV レシオ	PR	0103	259	R/W	0.500~1.500 *	1.000
不使用	_	0104	260	_		_
設定ロックレベル	LK	0105	261	R/W	RKC 通信の場合 1 桁目: 警報設定値を除いた 項目 2 桁目: 警報設定値 3 桁目 ~ 6 桁目: 不使用 データ 0: 設定可 1: 設定不可 (ロック) MODBUS の場合 ビットデータ Bit 0: 警報設定値を除いた 項目 Bit 1: 警報設定値 Bit 2~Bit 15: 不使用	0
					データ 0: 設定可 1: 設定不可 (ロック) [10 進数表現: 0~3]	
表示タイマ	TL	0106	262	R/W	0.1~10.0 秒	0.1
PV 表示条件	DU	0107	263	R/W	RKC 通信の場合 0~63 (10 進数) ビットデータ (MODBUS 参 照) を 10 進化して設定しま す。	0
					MODBUS の場合 ビットデータ Bit 0: PV 値のマイナス表示 Bit 1: 入力異常時 Bit 2: 第 1 警報発生時 Bit 3: 第 2 警報発生時 Bit 4: 第 3 警報発生時 Bit 6~Bit 15: 不使用 データ Bit 0 の場合 0: マイナス表示なし Bit 1~Bit 5 の Bit 1~Bit 5 の は、 でイナス表示なし Bit 1~Bit 5 の は、 でイナス表示なし Bit 1~Bit 5 の は、 でイナス表示なし Bit 1~Bit 5 の は、 でイナス表示なし Bit 1~Bit 5 の は、 でイナスを場合 0: 点滅なし 1: 点滅あり [10 進数表現: 0~63]	0

#### \* 使用する圧力センサによって設定する値が異なります。

データ名称	当社製圧カセンサ CZ-100P/CZ-200P の場合	感度調整用抵抗内蔵 圧力センサの場合
ゲイン設定	PG500 操作説明書 (IMR02F02-J□) の	適切な値を設定
リニアライズ種類	● ゲイン設定とリニアライズ種類を参照	出荷値「0」
PV レシオ	[防爆仕様タイプ] PV レシオには、当社製セイフティバリア RZB- 001 の補正係数を設定してください。 セイフティバリアによる指示誤差を補正します。 補正係数は、セイフティバリア (RZB-001) の銘 板に記入されています。 [非防爆仕様タイプ] 出時値「1,000」	オートンでは、 サートで算出された映り サンカイに、 アンレンオンにしている。 サートででは、 アンレンのアントンで、 サートでで、 アンレンのアントンで、 アントンオの値動のに アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンオので、 アントンカンスティンで、 アントンカンで、 アントので アントので、 アントので、 アントので、 アントので、 アントので、 アントので、 アントので、 アントので、 アントので、 アンを アンを アンを アンを アンを アンを アンを アンを アンを アンを

#### 入力種類と出荷値表

設定値	入力種類	ガイフ設定の 出荷値 (mV/V)
0	当社製 CZ-100P/CZ-200P 対応 (標準仕様)	1.500
1	当社製 CZ-100P/CZ-200P 対応 (本質安全防爆仕様)	1.500
2	当社製 CZ-100P/CZ-200P 対応 (標準仕様) [ルーズナット: 0.0~0.5 MPa、固定ナット: 0~5 MPa]	0.650
3	当社製 CZ-100P/CZ-200P 対応 (本質安全防爆仕様) [ルーズナット: 0.0~0.5 MPa、固定ナット: 0~5 MPa]	0.650
4	3.33 mV/V 出力タイプ対応 (他社製圧力センサ)	3.330

名 称	RKC 通信	通信 レンスタ		属性	データ範囲	出荷値
入力異常判断点	識別 <del>子</del> AV	HEX 0108	DEC 264	R/W	圧力表示下限 –	53
上限					(入力スパンの5%)~  圧力表示上限 +   (入力スパンの5%)	
入力異常判断点 下限	AW	0109	265	R/W	(人ガスハンの5%)	
バーンアウト方向	IB	010A	266	R/W	0: アップスケール 1: ダウンスケール バーンアウト方向を切り換え るためには、バーンアウト方 向切換スイッチの設定が必要 です。 スイッチの設定については、	0
に ノン 記中	00	0400	007	DAA	PG500 設置・配線取扱説明 書 (IMR02F01-J□) を参照	2
ゲイン設定 小数点位置 不使用	GS	010B 010C	267	R/W	3: 小数点以下 3 桁 4: 小数点以下 4 桁	3
<u>「KAM</u> シャント抵抗 出力値 <sup>1</sup>	OR	010D	269	R/W	40.0~100.0 %	80.0
云送出力スケール 上限	HV	010E	270	R/W	伝送出力スケール下限~ 50 圧力表示上限 小数点位置は入力小数点位置 設定によって異なります。	
云送出力スケール 下限	HW	010F	271	R/W	圧力表示下限〜 伝送出カスケール上限 小数点位置は入力小数点位置 設定によって異なります。	0
云送出力タイマ	TO	0110	272	R/W	0.1~10.0 秒	0.1
第1警報種類	XA	0111	273	R/W	0: 警報機能なし 1: 上限入力値警報 2: 下限入力値警報	型式コード によって 異なる <sup>2</sup>
第1警報待機動作	WA	0112	274	R/W	O: 待機なし 1: 待機あり	型式コード によって 異なる <sup>2</sup>
第1警報 インターロック	QA	0113	275	R/W	0: 不使用 (機能 OFF) 1: 使用	
第1警報出力の 励磁/非励磁	NA	0114	276	R/W	0: 励磁 1: 非励磁	0
第1警報動作すきま	HA	0115	277	R/W	0~入力スパン 小数点位置は入力小数点位置 設定によって異なります。	2
第1警報遅延タイマ	TD	0116	278	R/W	0.0~600.0 秒	0.0
第1警報 入力異常時の動作	OA	0117	279	R/W	<ul> <li>( 0: 通常の警報動作</li> <li>1: 強制警報 ON</li> <li>測定値 (PV) が入力異常判 断点上限値または下限値を 超えたときに強制的に警報 を ON にします。</li> </ul>	
第2警報種類	XB	0118	280	R/W	第1警報種類と同じ	
第2警報待機動作 第2警報 インターロック	WB QB	0119 011A	281 282	R/W R/W	7	
インターロック 第2警報出力の 励磁/非励磁	NB	011B	283	R/W	/ 第1警報出力の励磁/非励磁と同じ	
第2警報動作すきま	НВ	011C	284	R/W	第1警報動作すきまと同じ	
第2警報遅延タイマ 第2警報	TG OB	011D 011E	285 286	R/W R/W	第 1 警報遅延タイマと同じ 第 1 警報入力異常時の動作と同	 同じ
入力異常時の動作	V/C	0445		DAM	佐 4 敬却纤维!ロバ	
第3警報種類 第3警報待機動作	XC WC	011F 0120	287 288	R/W R/W	第1警報種類と同じ	
#3 言報付機動TF 第3 警報 インターロック	QC	0120	289	R/W		
〒ファーロック 第3警報出力の 励磁/非励磁	NC	0122	290	R/W	/ 第1警報出力の励磁/非励磁と同じ	
第3警報動作すきま	HC	0123	291	R/W	第1警報動作すきまと同じ	
第3警報遅延タイマ	TH	0124	292	R/W		
第3警報 入力異常時の動作 第4警報種類	OC	0125	293	R/W		
第 4 警報種類 第 4 警報待機動作	XD WD	0126 0127	294 295	R/W R/W	第 1 警報種類と同じ 第 1 警報待機動作と同じ	
<del>第 4 言 取付成助 IF</del> 第 4 警報 インターロック	QD	0127	296	R/W		
第4警報出力の 励磁/非励磁	ND	0129	297	R/W	N 第 1 警報出力の励磁/非励磁と同じ	
第4警報動作すきま	HD	012A	298	R/W	第1警報動作すきまと同じ	
第4警報遅延タイマ 第4警報	TI OD	012B 012C	299	R/W R/W	第1警報遅延タイマと同じ 第1警報入力異常時の動作と同	a I*
男 4 誉報 入力異常時の動作 不使用		012C	300	K/VV	カ・言形ハノ共市庁の劉作と同	
1 ,2.713	_	: 013A	314		_	

### \_\_\_\_ 「感度調整用抵抗内蔵圧力センサの場合に有効です。

<sup>2</sup> コード指定なしの場合: 第1警報:上限入力値警報 (待機なし) 第3警報:警報機能なし 第2警報: 下限入力値警報 (待機なし) 第4警報: 警報機能なし

### 5. MODBUS マッピングデータの使い方

本通信では、16種類のデータを任意に指定し、読み出し/書き込みを連続して行うことができます。 マッピングデータを指定するレジスタアドレス: 1000H~100FH

実際にデータの読み出し/書き込みをするレジスタアドレス: 1500H~150FH マッピング可能なデータのレジスタアドレス: 4. **通信データ一覧**を参照

例) レジスタアドレス 1500H~1503H に、測定値 (PV)、第 1 警報状態モニタ、 第2警報状態モニタ、警報出力状態モニタをマッピングする場合

データ指定用 出荷値: –1 (マッピングなし)				
名 称	レジスタ	レジスタアドレス		
10 11 11	HEX	DEC		
設定 1 (1500H 用)	1000	4096		
設定2 (1501H用)	1001	4097		
設定3 (1502H 用)	1002	4098		
設定4 (1503H 用)	1003	4099		
:	:	:		
設定 16 (150FH 用)	100F	4111		

マッピングするデータ				
名 称	レジスタアドレス			
4	HEX	DEC		
測定値 (PV)	00E0	224		
第1警報状態モニタ	00E2	226		
第2警報状態モニタ	00E3	227		
警報出力状態モニタ	00EC	236		

1. レジスタアドレス設定 1 (1000H) に、マッピングする「測定値 (PV)」のレジスタアドレス 「00E0H」を書き込みます。

1000H~1003H に書き込む

- 2. レジスタアドレス設定 2 (1001H) に、マッピングする「第1警報状態モニタ」のレジスタアドレ ス「00E2H」を書き込みます。
- 3. レジスタアドレス設定 3 (1002H) に、マッピングする「第2警報状態モニタ」のレジスタアドレ ス「00E3H」を書き込みます。
- 4. レジスタアドレス設定 4 (1003H) に、マッピングする「警報出力状態モニタ」のレジスタアドレ ス「00ECH」を書き込みます。
- 5. 実際に読み出し/書き込みを行う、レジスタアドレス 1500H~1503H の割り付けは、つぎの ようになります。

レジスタ	アドレス	名 称
HEX	DEC	<b>石</b>
1500	5376	測定値 (PV)
1501	5377	第1警報状態モニタ
1502	5378	第2警報状態モニタ
1503	5379	警報出力状態モニタ

連続しいるレジスタ アドレス 1500H~1503H の データを読み出しまたは 書き込みすることで、 高速通信が行えます。

### 6. 通信仕様

インターフェース: EIA 規格 RS-422A 準拠、EIA 規格 RS-485 準拠 調歩同期式 同期方式: 通信速度: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps スタートビット: 1 データビット: RKC 通信: 7 または8

データビット構成:

接続方式: プロトコル: MODBUS: 8 パリティビット: なし、奇数、偶数 ストップビット: 1または2

RS-422A: 4線式半二重マルチドロップ接続 RS-485: 2線式半二重マルチドロップ接続

• RKC 通信 (ANSI X3.28-1976 サブカテゴリ 2.5 A4 準拠) 誤り制御: 垂直パリティチェック (パリティビットありの場合) 水平パリティチェック (BCC チェック)

通信コード: JIS/ASCII 7 ビットコード Xon/Xoff 制御: なし

• MODBUS

Remote Terminal Unit (RTU) モード ファンクションコード: O3H (保持レジスタ内容読み出し) O6H (単一保持レジスタへの書き込み) O8H (通信診断: ループバックテスト)

10H (複数保持レジスタへの書き込み) エラーチェック方式: CRC-16

最大接続数: 終端抵抗: データマッピング機能: インターバル時間: 信号電圧と信号論理:

31 台 外部 (端子) に接続 (例: 120 Ω 1/2 W) 最大 16 項目 (MODBUS の機能)

RS-422A、RS-485 信号電圧 信号論理

 $V(A) - V(B) \ge 2 V$ 0(スペース)  $V(A) - V(B) \le -2 V$ 1 (マーク)

V (A) – V (B) 間の電圧は、B 端子に対する A 端子の電圧です。

MODBUS は Schneider Electric の登録商標です。 その他、本書に記載されている会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## RKC® 理化工業株式会社

初版: 2007年10月 [IMQ00] 第3版: 2014年6月 [IMQ00]

本 社 〒146-8515 東京都大田区久が原 5-16-6 [ホームページ: http://www.rkcinst.co.jp/] TEL (03)3751-8111(代) FAX (03)3754-3316

技術的なお問い合わせは、カスタマーサービス専用電話 TEL (03) 3755-6622 をご利用ください。 The English manuals can be downloaded from the official RKC website: http://www.rkcinst.com/english/manual\_load.htm.

<sup>2</sup> 第1警報~第4警報のインターロック機能不使用の場合は無効です。

<sup>3</sup> 警報機能なしの場合は無効です。