


●通信変換器COM-K2用USBドライバ・インストール手順 (Windows XP)



MAY 2015

① COM-K2をパソコンのUSBポートに接続します。


以下のような表示が出た場合、
"いいえ、今回は接続しません"を選択し、
次へ進みます。

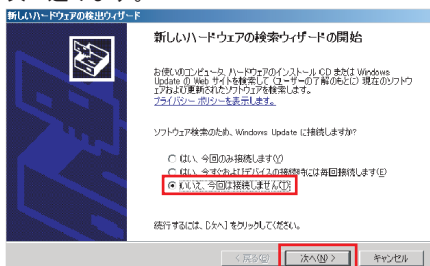


② "一覧または特定の場所からインストールする"を選択してホームページからドライバをダウンロードして保存した場所を指定して次へ進みます。

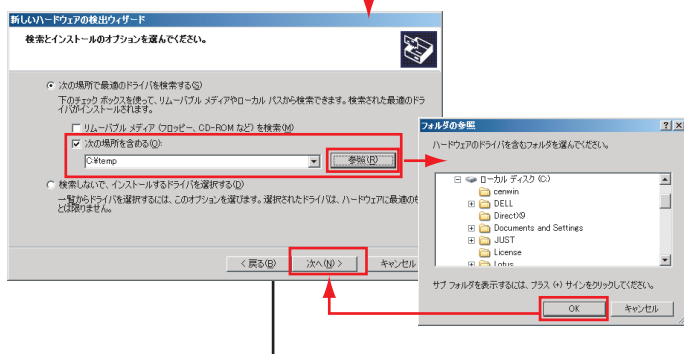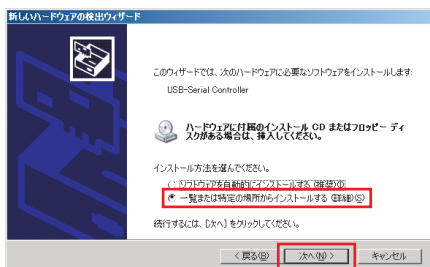


③ ドライバの自動検索が開始します。

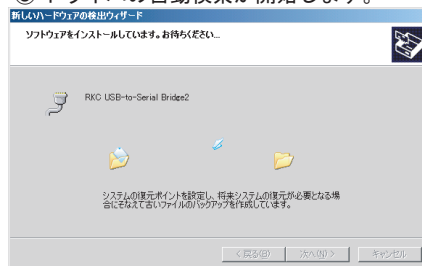


*途中で以下のようなメッセージが表示された場合は、続行をクリックして次に進んでください。

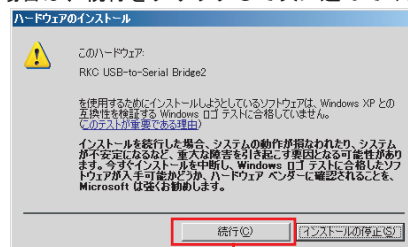

④ 表示される指示に従っていくと、新しいハードウェアの検出ウィザードの完了画面が表示され、USBドライバのインストールが終了します。

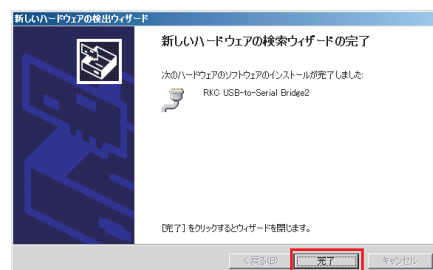

●COMポートの確認

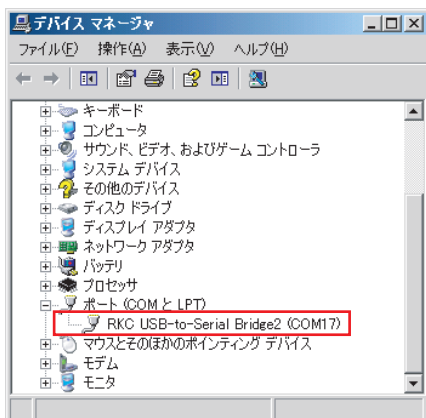

マイコンピュータを右クリックして
「プロパティ」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」を開きます。
「ポート (COMとLPT)」の「+」をクリックして左のように表示させます。

"RKC USB-to-Serial Bridge2 (COM□)"の□部分のポート番号を記録しておきます。

参考

このポート番号はお使いのパソコンの環境によって異なります。